

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
 Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
 Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: dte@nt-rt.ru
 www.delta.nt-rt.ru

DPA Цифровые датчики давления

Руководство пользователя

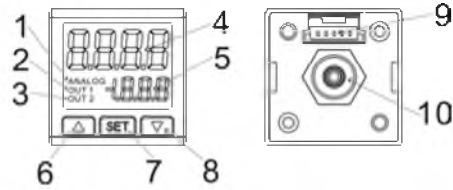
Благодарим за выбор продукции Delta Electronics. Перед началом использования датчика давления DPA, далее по тексту, - прибора, обязательно прочтите данное руководство.

Предупреждение

DPA - это цифровой измеритель-преобразователь давления газов. Используйте его только в соответствие со спецификацией. Неподходящее давление или неправильное подключение могут привести к повреждению прибора и других устройств, сопряженных с ним.

- Не устанавливайте прибор вблизи с высоковольтным и высокочастотным оборудованием, с высоким уровнем электромагнитного излучения. Не используйте прибор в помещениях с присутствием следующих факторов: (а) пыль или газ, способный вызвать коррозию; (б) высокая влажность или радиация; (с) наличие вибраций и механических ударов.
- Датчики DPA рекомендуется применять только для измерения давления воздуха. Следует избегать измерения токсичных и легко-воспламеняемых газов, а также газов, способных вызвать коррозию.
- Перед монтажом и демонтажом прибора убедитесь, что с него снято электрическое питание, и источник давления выключен.
- Для монтажа вводного соединительного штуцера прибора используйте только те детали, которые по характеристикам совместимы с датчиком DPA во избежание ошибок измерения и проблем безопасности.
- Перед подачей напряжения питания проверьте его величину и полярность. Высокое напряжение может повредить прибор.
- Для очистки прибора используйте сухую ткань. Запрещается использовать кислотные и щелочные жидкости.

Передняя и задняя панели прибора



- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Индикатор аналогового выхода | 6. Клавиша «ВВЕРХ» |
| 2. Индикатор дискретного выхода 1 | 7. Клавиша настройки «SET» |
| 3. Индикатор дискретного выхода 2 | 8. Клавиша «ВНИЗ» |
| 4. Индикатор давления и параметров | 9. Клеммы питания и вывода |
| 5. Индикатор уставок | 10. Соединительный штуцер |

- Комплект поставки: датчик давления, сигнальный провод, наклейка, руководство пользователя
- Опции (заказываются отдельно): крепежные приспособления для щитового и внутреннего монтажа

Обозначение

DPA 1 2 3 - 4

Серия прибора	DPA
1 2	01: -100 кПа ~ 100 кПа 10: -100 кПа ~ 1000 кПа
3	N: NPN выход + 4 ~ 20mA; P: PNP выход + 4 ~ 20mA M: NPN выход + 1 ~ 5V; Q: PNP выход + 1 ~ 5V
4	P: Наружный диаметр 1/8 PT, внутренний диаметр M5; N: Наружный диаметр 1/8 NPT, внутренний диаметр M5; R: Наружный диаметр 1/8 Rc, внутренний диаметр M5

Спецификация

Источник питания	Напряжение питания	12 ~ 24V DC +/- 10% не изолированное
	Потребляемая мощность	40mA макс.; с токовым выходом: 60mA макс.
Измерение давления	Измеряемая среда	Газы, не вызывающие коррозию
	Диапазон измерения	DPA01: -100 кПа ~ 100 кПа DPA10: -100 кПа ~ 1000 кПа
	Макс. допустимое давление	DPA01: 200 кПа DPA10: 1500 кПа
	Точность измерения	+/- 3% entire process
	Температ. погрешность	+/- 2% entire process
Дисплей	Дисплей настроек	2-стр. ЖК-индикатор, 4 разряда для измеренного значения и 3.5 - для уставок
	Дисплей состояния	ЖК-индикатор состояния выходов
	Режимы индикации	Три цвета для различных режимов
	Период обновления	100мс, 250мс, 500мс, 1000мс

Выходы	Кол-во выходов	2 дискретных выхода (NPN или PNP транзисторы) и 1 аналоговый выход
	Транзисторный выход	NPN: 30V/100mA, остаточное напряжение 1.5V
		PNP: 30V/100mA, остаточное напряжение 1.5V
	Аналоговый выход	1 ~ 5V: мин. сопротивление нагрузки 1000Ω 4 ~ 20mA: макс. сопротивление нагрузки 400Ω; линейная погрешность < 2%
	Время отклика	2мс, 4мс, 10мс, 30мс, 50мс, 100мс, 250мс, 500мс, 1000мс, 5000мс
Выходная погрешность	Линейная погрешность: < +/- 2% entire process	
Размеры соединительного штуцера	P	Наружная резьба PT 1/8, внутренняя резьба M5
	N	Наружная резьба NPT 1/8, внутренняя резьба M5
	R	Наружная резьба Rc 1/8, внутренняя резьба M5
Ударопрочность	Макс. 100м/с ² 3 оси 6 направлений, 3 раза по каждой	
Допустимая вибрация	10 ~ 500Гц, 10мм по 3 осям в теч. 2 часов	
Рабочая температура окружающей среды	0°C ~ +50°C	
Температура хранения	-20°C ~ +65°C	
Высота установки	< 2000м над уровнем моря	
Допустимая влажность	35% ~ 80% RH (без конденсата)	

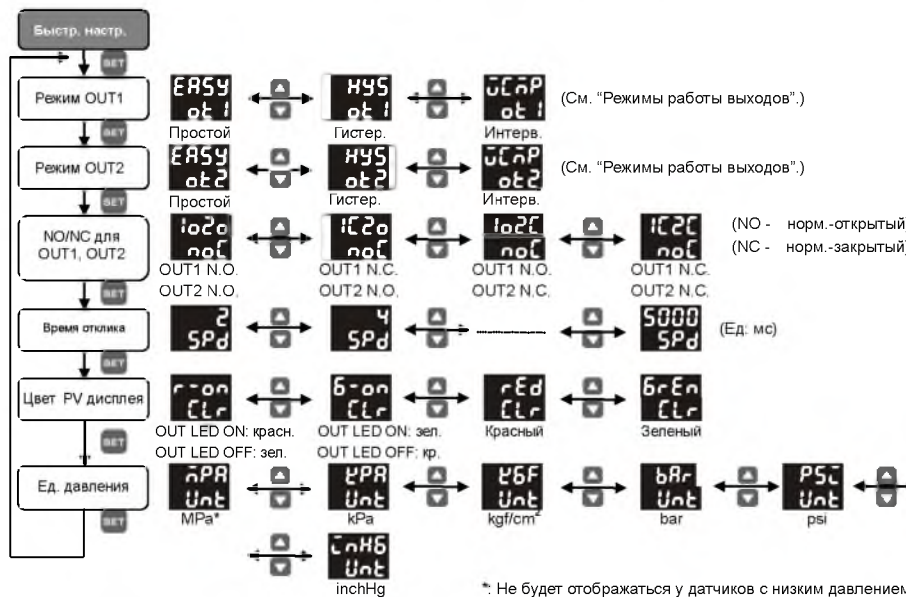
Настройка параметров

Переключение режимов: при включении питания прибор будет находиться в режиме измерения, на дисплее будет индикация измеренного (PV) и заданного (SV) значений. Нажмите и удерживайте **SET** более 2 секунд для входа в «Режим быстрой настройки». Нажмите и удерживайте **SET** более 4 секунд для входа в «Режим расширенной настройки». Нажатие **SET** выведет из режимов настройки обратно в «Режим измерения».

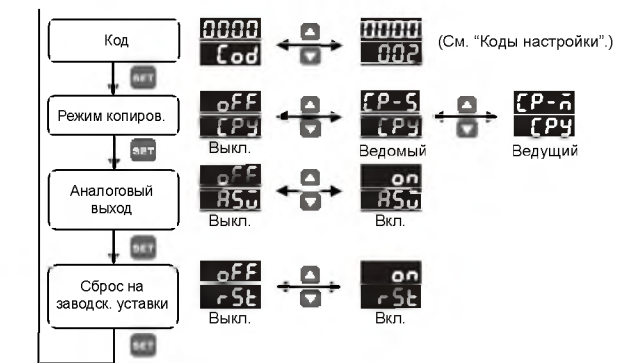
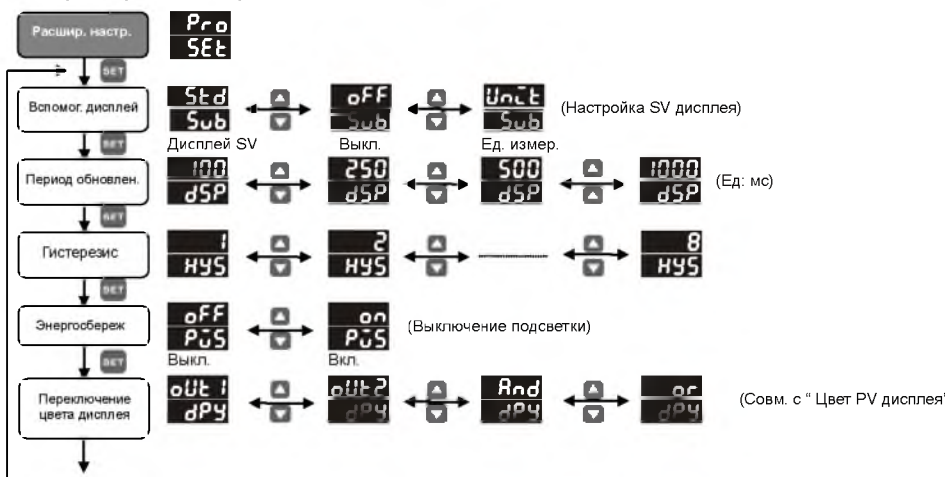
Настройка параметров: во всех режимах, однократное нажатие **SET** выбирает параметр для изменения. Кнопки **▲** **▼** позволяют изменить значение, выбранного параметра.



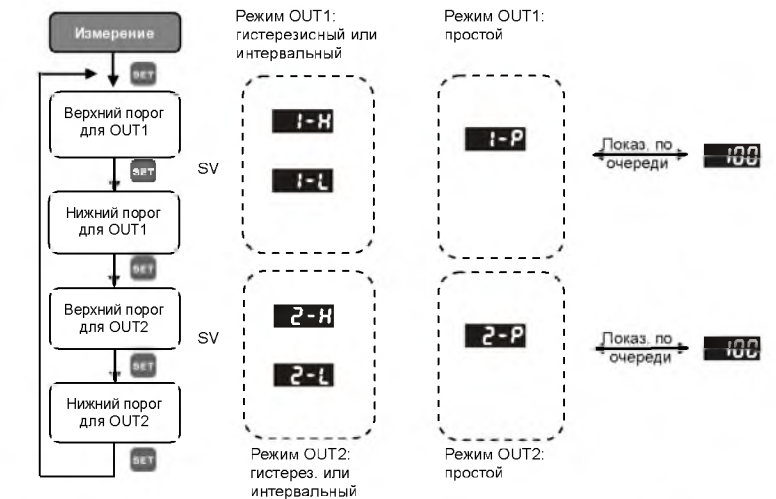
Режим быстрой настройки:



Режим расширенной настройки:

 


 

 
 
 


Режим измерения:




 
 
 



Режим быстрой настройки	Режим расширенной настройки	Режим измерения
ot 1 Выбор режима работы выхода OUT1 Нажмите SET ▼	Sub Настройка вспомогательного дисплея (Метод индикации SV) Нажмите SET ▼	1-H Установка верхнего порога для OUT1 (в гистерезисном или интервальном режиме) Нажмите SET ▼
ot 2 Выбор режима работы выхода OUT2 Нажмите SET ▼	dSP Выбор периода обновления индикации Нажмите SET ▼	1-L Установка нижнего порога для OUT1 (в гистерезисном или интервальном режиме) Нажмите SET ▼
noC Выбор состояния (NO/NC) выходов OUT1 и OUT2 Нажмите SET ▼	hYS Установка гистерезиса Нажмите SET ▼	1-P Уставка SV для OUT1 (в простом режиме) Нажмите SET ▼
SPd Установка времени отклика для выходов Нажмите SET ▼	PcS Установка режима энергосбережения Нажмите SET ▼	2-H Установка верхнего порога для OUT2 (в гистерезисном или интервальном режиме) Нажмите SET ▼
Clr Выбор цвета для PV дисплея Нажмите SET ▼	dPY Выбор переключения цвета по состоянию выхода Нажмите SET ▼	2-L Установка нижнего порога для OUT2 (в гистерезисном или интервальном режиме) Нажмите SET ▼
Unit Выбор единиц измерения давления Нажмите SET ▶ Возврат к "выбору режима OUT1"	Cod Код настройки Нажмите SET ▼	2-P Уставка SV для OUT2 (в простом режиме) Нажмите SET ▶ Возврат к настройке выходов
	CPY Функция копирования настроек Нажмите SET ▼	
	ASu Активизация аналогового выхода Нажмите SET ▼	
	rSt Сброс на заводские установки Нажмите SET ▶ Возврат к "настройке впомог. дисплея"	

■ Начальная настройка

- Единицы.** DPA позволяет измерять давление в различных единицах, таких как kPa, kgf/cm², bar, psi, mmHg и inchHg. В режиме быстрой настройки вы можете, нажимая , найти параметр  и задать требуемые единицы измерения.
- Состояние выходов.** Вы можете выбрать одно из 2-х возможных состояний выходов DPA: N.O. (нормально-открытое) и N.C. (нормально-закрытое). В режиме быстрой настройки вы можете, нажимая , найти параметр  и задать требуемое состояние для выходов OUT1 и OUT2.
- Время отклика.** Это время задержки на изменение статуса выходов при достижении заданного давления. Например, при заданном времени отклика "50", выход прибора включится только через 50ms после достижения давлением заданной уставки. В режиме быстрой настройки вы можете, нажимая , найти параметр  и, используя кнопки  , задать требуемое время отклика.

■ Режимы работы выходов

Прибор DPA имеет 3 режима работы выходов: простой, гистерезисный и интервальный

- Простой режим.** При заданном давлении P, когда измеренное давление превысит (P + dP), выход включится (ON), а когда давление станет меньше P, выход выключится (OFF). См. рис.1.
 - В параметре  (OUT1) или  (OUT2) режима измер-я, используя  , задайте значение P.
 - В параметре  режима расширенной настройки, используя  , задайте значение "dP".

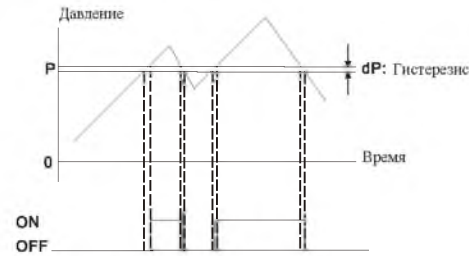
 

 

 



Рис. 1: Простой режим работы выходов

- Гистерезисный режим.** При заданных порогах давления Hi/Lo, когда измеренное давление превысит значение верхнего порога (Hi), выход включится, а когда давление станет меньше значения нижнего порога (Lo), выход выключится. (См. рис.2.)
 - В параметрах  (OUT1 Hi),  (OUT1 Lo),  (OUT2 Hi) и  (OUT2 Lo) режима измерения, используя кнопки  , задайте значения порогов Hi/Lo.

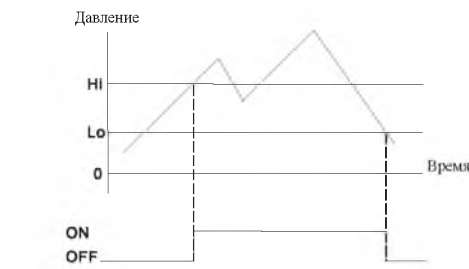
 

 
 
 



 


Рис. 2: Гистерезисный режим работы выходов

- Интервальный режим.** При заданных порогах давления Hi/Lo, когда измеренное давление будет находиться в интервале между нижним (Lo) и верхним (Hi) порогами, выход будет включен, а когда давление будет меньше Lo или больше Hi, выход будет выключен. (См. рис.3.)
 - В параметрах  (OUT1 Hi),  (OUT1 Lo),  (OUT2 Hi) и  (OUT2 Lo) режима измерения, используя кнопки  , задайте значения порогов Hi/Lo.
 - В параметре  режима расширенной настройки, используя  , задайте значение "dP".

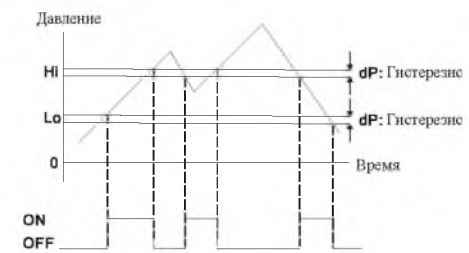





Рис. 3: Интервальный режим работы выходов

Примечание. Состояние выхода ON (вкл.) означает: для нормально-разомкнутого выхода - замкнутое состояние, для нормально-замкнутого - разомкнутое состояние.

■ Установка нуля

В режиме измерения при одновременном нажатии кнопок   на дисплее будет индикация , и измерителю будет задано нулевое значение.

■ Аналоговый выход

Аналоговый выход пропорционально передает величину измеренного давления во всем диапазоне измерения. Например, для прибора с диапазоном измерения -100kPa ~ 100kPa: давление -100kPa, будет передаваться выходным сигналом 4mA или 1V, а 100kPa - сигналом 20mA или 5V. (См. рис.4.)

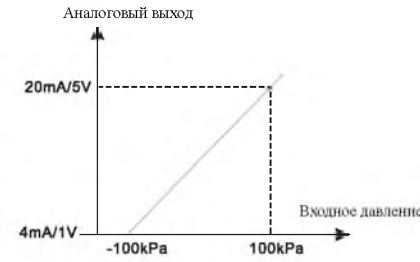


 



 



 
 

 

Рис. 4: Аналоговый выход

■ Функция блокировки кнопок

- Блокировка.** Одновременно нажмите  и  и удерживайте их в течение 2 сек до индикации: .
- Разблокировка.** Одновременно нажмите  и  и удерживайте в течение 2 сек до индикации: .
- Индикация в режиме блокировки.** Если вы нажмете любую из кнопок, когда прибор находится в заблокированном состоянии, на дисплее SV появится индикация , которая означает, что кнопки прибора заблокированы.

■ Переключение цветов









 

 

 

 
Различные выходные состояния ("OUT1", "OUT2", "OUT1 и OUT2", "OUT1 или OUT2") прибора могут передаваться различными цветами.

- В параметре  режима расширенной настройки кнопками   выберите требуемое выходное состояние, которое должно индицироваться переключением цвета.
- В параметре  режима быстрой настройки кнопками   выберите цвет заданного состояния.

Примечание. Переключение цвета в выходном состоянии "OUT1 и OUT2" произойдет, когда оба выхода включены.


 

■ Функция копирования настроек

Функция позволяет скопировать параметры из ведущего DPA в ведомые.

- Подключение.** Соедините контакт 2 ведущего с кон. 3 ведомого прибора; кон. 3 ведущего с кон. 2 ведомого; кон. 5 ведущего и ведомого с (-) источника питания; кон. 1 ведущего и ведомого с +24V источника питания.
- Настройка.**
 - Ведомый прибор. В параметре  режима расширенной настройки кнопками   выберите значение  (режим ведомого).
 - Ведущий прибор. В параметре  режима расширенной настройки кнопками   выберите значение  (режим ведущего). Затем нажмите  > 2 сек для выхода в режим измерения. Теперь на дисплее ведущего будет - , а ведомого - , что означает наличие связи. На  будет отображаться количество скопированных параметров. При завершении копирования на дисплее ведущего будет - , а ведомого - . Если число  осталось без изменений, копирование не удалось.

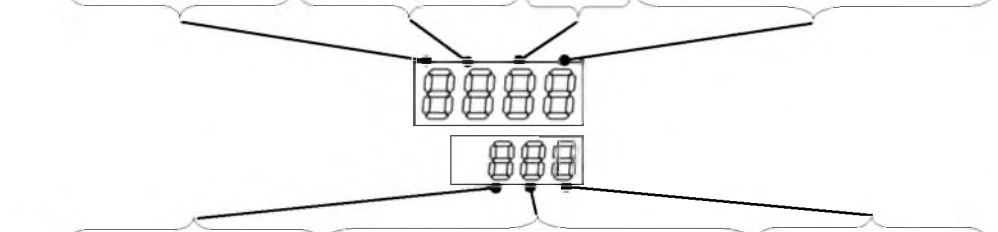
После завершения копирования отключите приборы от питания и уберите, связывающие их соединения.

■ Коды настройки

Быстро настроить прибор DPA можно с помощью только одного параметра  в режиме расширенной настройки, введя в него соответствующий цифровой код   (см. нижеприведенные таблицы).

код	1 ^й разряд		2 ^й разряд		3 ^й разряд	4 ^й разряд	Реверсирование цвета для:
	Режим OUT1	Статус	Режим OUT2	Статус			
0	Простой	NO	Простой	NO	2 мс	Красный, когда ВКЛ	OUT1
1	Простой	NC	Простой	NC	4 мс		OUT2
2	Гистерезисный	NO	Гистерезисный	NO	10 мс		OUT1 и OUT2
3	Гистерезисный	NC	Гистерезисный	NC	30 мс	Зеленый, когда ВКЛ	OUT1 или OUT2
4	Интервальный	NO	Интервальный	NO	50 мс		OUT1
5	Интервальный	NC	Интервальный	NC	100 мс		OUT2
6	-	-	-	-	250 мс	Красный	OUT1 и OUT2
7	-	-	-	-	500 мс		OUT1 или OUT2
8	-	-	-	-	1000 мс		OUT1
9	-	-	-	-	-	Красный	OUT2
A	-	-	-	-	-		OUT1 и OUT2
b	-	-	-	-	-		OUT1 или OUT2
c	-	-	-	-	-	Зеленый	OUT1

код	1 ^й разряд		2 ^й разряд		3 ^й разряд	4 ^й разряд	
	Режим OUT1	Статус	Режим OUT2	Статус			
d	-	-	-	-	-	OUT2	
e	-	-	-	-	-		OUT1 и OUT2
f	-	-	-	-	-		OUT1 или OUT2



код	6 ^й разряд	7 ^й разряд		8 ^й разряд
	Единицы давления	Период обновления	Вспомогательный дисплей	Гистерезис
0	kPa	250 мс	Стандартный	1
1	kgf/cm ²		Выключен	2
2	bar		Ед. измерения	3
3	psi	500 мс	Стандартный	4
4	mmHg		Выключен	5
5	inchHg		Ед. измерения	6
6	--	1000 мс	Стандартный	7
7	-		Выключен	8
8	-		Ед. измерения	-
9	-	-	-	-

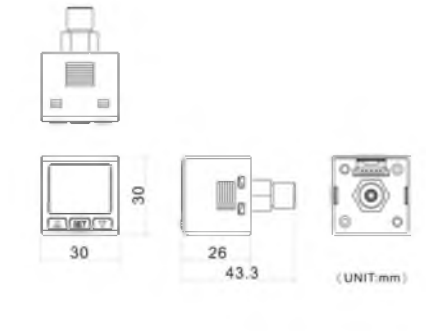
■ Монтаж

- Щитовой монтаж.** Вставьте прибор в отверстие и закрепите с помощью крепежного приспособления DPA-PFKit (заказывается отдельно).

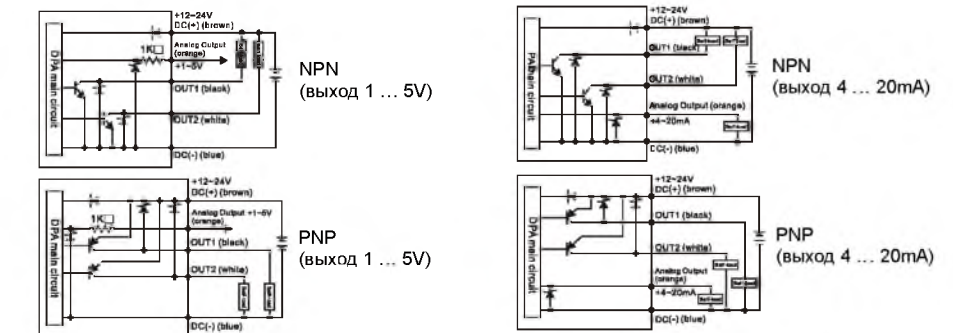


- Внутренний монтаж.** Закрепите прибор с помощью крепежного приспособления DPA-FMKit (заказывается отдельно).

■ Размеры



■ Схемы подключения



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
 Краснодар (861)203-40-80, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
 Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: dte@nt-rt.ru
 www.delta.nt-rt.ru